


Baugruppe J	Technische Information										T.I.-Nr. 19/04 R060/04			
Zur Kenntnis genommen	Geschäfts -Leitung	Service -Leiter	Service- Berater	Werkstatt Leiter	Service- Techniker	Garantie- Sachbear- beiter	Teile und Zubehör Leiter	Teile und Zubehör Disponent	Lagerist	Mechaniker				Seite 1 / 3
Kurz- zeichen →													Datum 30.12.04	
Modell & Typbezeichnung RX - 8 (SE)							Ausführungen MT / 6 - Gang						Änderungsdatum	

Betrifft: Getriebegeräusch


Beschreibung der Beanstandung:

Bei einigen Fahrzeugen kann im Leerlauf, ohne eingelegten Gang, ein rasselndes Geräusch aus dem Getriebe auftreten.

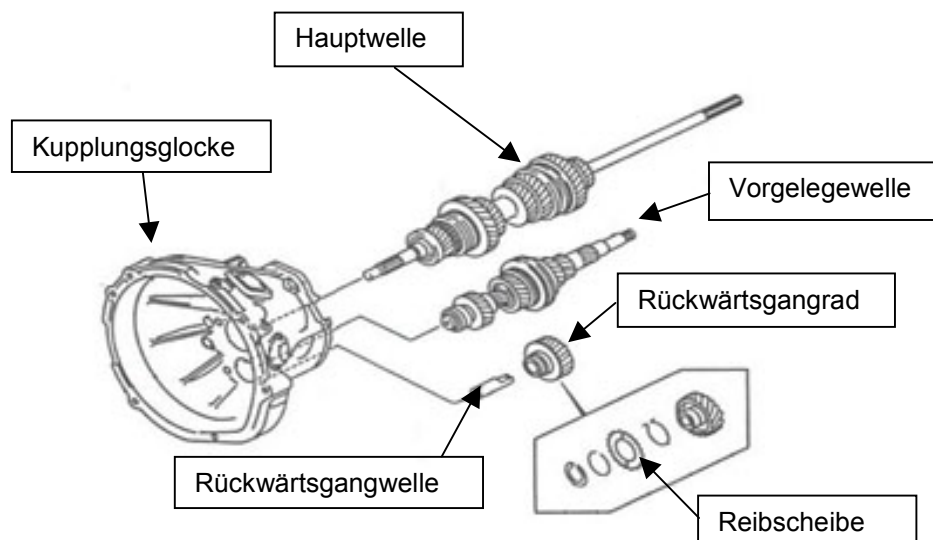

Ursache hierfür ist der Kontakt der Reibscheibe mit dem Rückwärtsgangrad.

Durch die konstruktive Änderung des Rückwärtsgangrades wurde die Reibscheibe durch einen Reibungsdämpfer ersetzt.

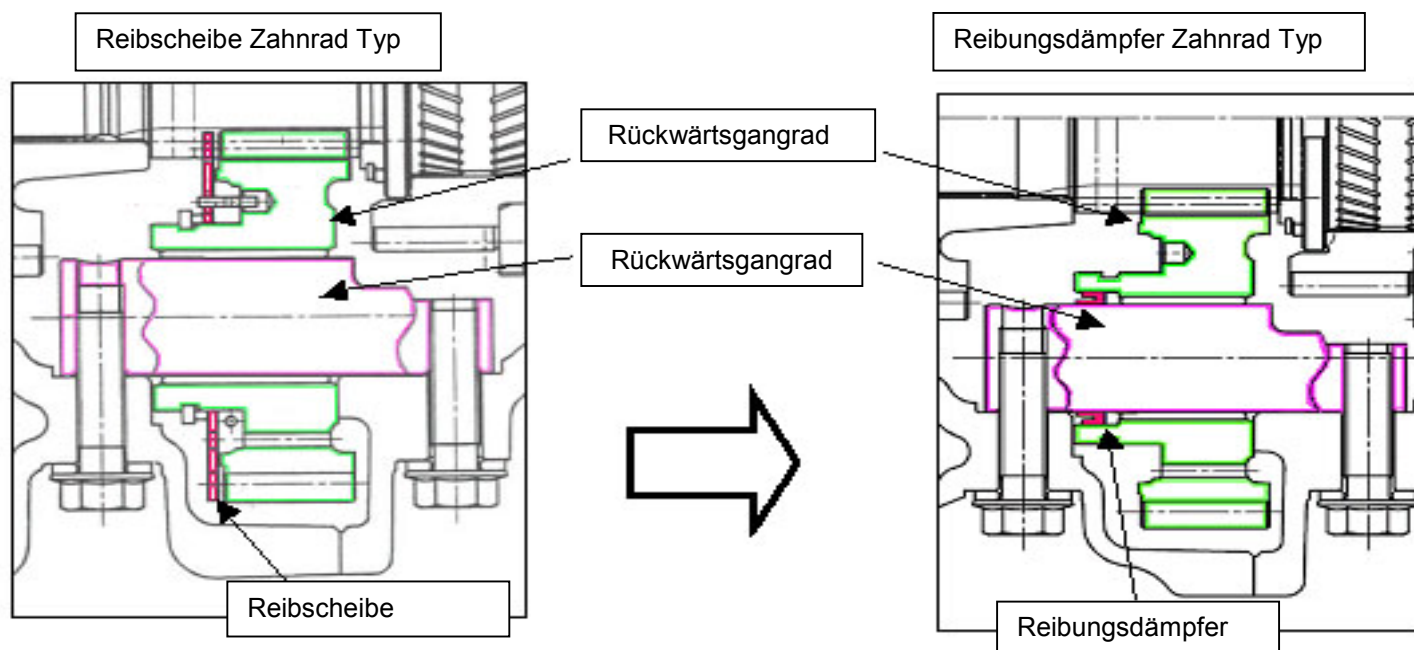

Änderung erfolgt ab VIN:

JMZ SE***6 ** 123600

19 Juli 2004

Ersatzteil-Information:

Ersatzteil-Nummer		Bezeichnung	Menge
Neu	Alt		
Y610-17-310	Y601-17-310	Rückwärtsgangrad	1
Y610-17-140	Y601-17-315	Rückwärtsgangradwelle	1

Reparaturanweisung:

Bei einer berechtigten Kundenbeanstandung ersetzen Sie das Rückwärtsgangrad und die Rückwärtsgangradwelle durch die modifizierten Ersatzteile.

Garantie-Information:

<u>Fahrzeug-Ident.-Nr.:</u>	bis JMZ SE***6 ** 123599		
<u>Baugruppe:</u>	J03		
<u>Beanstandungscode:</u>	82D		
<u>Ursachencode:</u>	9DB		
<u>Schadenverursachendes Teil:</u>	Y610-17-310		<u>Anzahl:</u> 1
<u>Schadenverursachendes Teil:</u>	Y610-17-140		<u>Anzahl:</u> 1
<u>Arbeits-Nr.:</u>	XX763X-R-X		<u>Arbeitszeit:</u> 5,0 Std.